

STALEX

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Станок ленточнопильный

Модель: BS-916R, BS-1018R,
BS-916VR, BS-1018VR

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ СТАНКОВ | 3 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 6 |
| ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО ЗУБА | 7 |
| КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ОПИЛОК | 8 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИЛЫ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ..... | 8 |
| ЗАПУСК И ОСТАНОВКА СТАНКА..... | 8 |
| РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПИЛЬНОЙ РАМЫ ВНИЗ | 9 |
| РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА | 9 |
| РЕГУЛИРОВКА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА..... | 10 |
| РЕГУЛИРОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА..... | 10 |
| РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ПОДАЧИ | 10 |
| РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ РЕЗА ПИЛЬНОЙ РАМЫ | 11 |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ТИСКОВ | 11 |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | 12 |
| НАЛАДКА СТАНКА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ..... | 12 |
| УДАЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА..... | 13 |
| СМАЗКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ | 13 |
| ШАРНИРНЫЕ ПОДШИПНИКИ | 14 |
| ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | 15 |
| ЭЛЕКТРОСХЕМЫ..... | 17 |
| ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ..... | 29 |

Как и для любого механического оборудования, при эксплуатации данного станка существуют определенные виды опасности. Соблюдение правил техники безопасности при эксплуатации станка значительно уменьшит вероятность получения травмы. Однако, если не будут учитываться или будут игнорироваться стандартные меры предосторожности, относящиеся к безопасности, это может привести к травмированию оператора. Этот станок предназначен только для определенных применений. Настоятельно не рекомендуется модификация и/или нецелевое применение данного станка. При наличии каких-либо вопросов относительно его применения запрещается использовать станок, пока вы не свяжитесь с нами для получения консультации.

Возможно, ваш станок не укомплектован розеткой или вилкой. Перед использованием данного станка обратитесь к местному дилеру, чтобы установить розетку или вилку в конце кабеля питания.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ СТАНКОВ

А. Пользователь

(1). Наденьте одежду, соответствующую требованиям. Одежда и перчатки должны быть плотно прилегающими, а кольца, браслеты или другие украшения не должны болтаться, чтобы не попасть в движущиеся части станка.

(2). Всегда надевайте защитные очки. Для получения подробной информации о соответствующих рекомендациях см. стандарт ANSLZ87.1. Если операция резки довольно пыльная, используйте также пылезащитную маску для лица.

(3). Не прикладывайте чрезмерные усилия. Постоянно следите за тем, чтобы не нарушать устойчивого положения ног и равновесия.

(4). Запрещается становиться на станок. При опрокидывании станка или случайного соприкосновения с режущей частью можно получить серьезную травму.

(5). Запрещается оставлять станок без присмотра. Перед тем как отойти от станка, выключите питание. Запрещается оставлять станок до его полной остановки.

(6). Запрещается эксплуатировать станок, если оператор находится под воздействием лекарственных препаратов, алкоголя или каких-либо средств лечения.

(7). При установке, подключении или переподключении двигателя убедитесь, что станок отсоединен от источника питания.

(8). Запрещается приближать к пыльному полотну руки и пальцы.

(9). Перед удалением опилок остановите станок.

(10). Перед тем, как отойти от станка, отключите питание и очистите ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛУ и рабочую зону.

В. Эксплуатация станка

(1). Уберите раздвижные и гаечные ключи. Выработайте привычку проверять, чтобы раздвижные и гаечные ключи были убраны со станка перед началом его эксплуатации.

(2). Не перегружайте станок. Станок работает лучше и безопаснее на предназначенной для работы скорости.

(3). Используйте подходящую оснастку. Не перегружайте станок или вспомогательное оборудование для выполнения не предназначенной для него работы.

(4). Во время работы соблюдайте правила техники безопасности. По возможности для удержания заготовки используйте зажимы или тиски. Это безопаснее, чем удерживать заготовку рукой.

(5). Поддерживайте оборудование в наилучшем состоянии. Поддерживайте остроту и чистоту инструментов и оборудования для сохранения наилучших технических характеристик и безопасности функционирования. Соблюдайте инструкции по смазке и замене принадлежностей.

(6). Используйте рекомендованные принадлежности. Для получения дополнительной информации о рекомендуемых принадлежностях см. руководство пользователя. Использование неподходящих принадлежностей может быть опасным.

(7). Обеспечьте защиту от непреднамеренного запуска. Перед подключением шнура питания убедитесь, что переключатель находится в положении «OFF» (ВЫКЛ).

(8). Направление подачи. Подавайте заготовку только против направления вращения пильного полотна или резака.

(9). Перед началом резания отрегулируйте и расположите держатель направляющей пильного полотна.

(10). Регулярно проверяйте плотность посадки держателя направляющей пильного полотна. Ослабленный держатель направляющей пильного полотна будет влиять на точность отрезания.

(11). Убедитесь, что скорость пильного полотна установлена соответственно разрезаемому материалу.

(12). Проверьте правильность размера и типа пильного полотна.

(13). Перед установкой заготовки в тисках следует остановить станок.

(14). Перед началом резания всегда надежно закрепляйте заготовку в тисках.

(15). Заземлите все станки. Если станок оснащен трехконтактным штекером, его следует подключить к электрической розетке с тремя контактными отверстиями. Если для подключения к розетке используется адаптер, его земляной контакт должен иметь соединение с «землей». Запрещается удалять третий контакт.

С. Регулировка

Выполнять какие-либо регулировки только при выключенном питании. Для достижения точности работы и правильности регулировки станка во время его сборки, пользователь должен ознакомиться с подробными инструкциями, приведенными в настоящем руководстве.

Д. Рабочее место

(1). Поддерживайте чистоту на рабочем месте. Загроможденные рабочие зоны и стеллажи являются причиной несчастных случаев.

(2). Запрещается использование станка в опасных условиях эксплуатации. Запрещается использовать инструмент с электрическим приводом во влажных условиях эксплуатации или подвергать воздействию дождя. Поддерживайте надлежащее освещение рабочего места.

(3). Не подпускайте близко детей и посторонних. Дети и посторонние должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны.

(4). Запрещается устанавливать и эксплуатировать данный станок во взрывоопасных и опасных средах.

Е. Техническое обслуживание

(1). При выполнении ремонтных работ отсоедините станок от источника питания.

(2). Проверьте детали на наличие повреждений. Перед дальнейшим использованием станка необходимо тщательно проверить защитную часть на наличие повреждений и убедиться, что она будет работать надлежащим образом и выполнять предназначенную для нее функцию, проверить выравнивание подвижных элементов, не заклинивают ли подвижные элементы при движении, наличие сломанных деталей, фиксацию деталей и все остальные условия, которые могут повлиять на правильное функционирование. Поврежденный защитный или другой элемент должен быть надлежащим образом отремонтирован или заменен.

(3). Перед выполнением технического обслуживания и при замене таких принадлежностей, как пильные полотна, биты, резаки и т. д. станки следует отключать.

(4). Убедитесь, что натяжение и регулировка позиционирования пильного полотна выполнены надлежащим образом.

(5). После выполнения первого реза новым пильным полотном следует повторно проверить натяжение пильного полотна.

(6). Для продления срока службы пильного полотна по окончании рабочей смены следует ослабить натяжение пильного полотна.

(7). Ежедневно проверяйте уровень охлаждающей жидкости. Низкий уровень

охлаждающей жидкости может привести к вспениванию и повышению температуры пильного полотна. Загрязненная или засоренная охлаждающая жидкость может привести к засорению и последующей порче насоса. Низкая скорость резания приводит к рывкам и регулярному заклиниванию пильного полотна. Грязная охлаждающая жидкость может привести к росту количества бактерий, приводящему к раздражению кожи.

(8). При резке магния запрещается использовать эмульсионные масла или эмульсии (масляно-водные смеси), так как вода значительно усиливает риск случайного возгорания магниевых опилок. Для получения конкретных рекомендаций по применению охлаждающих жидкостей при резке магния следует обратиться к поставщику промышленной охлаждающей жидкости.

(9). Для предотвращения коррозии обрабатываемых поверхностей в случае использования эмульсионного масла в качестве охлаждающей жидкости следует обратить особое внимание на вытирание поверхностей, на которых жидкость накапливается и не испаряется быстро, например, между станиной станка и тисками.

F. Применение согласно назначению

Данный станок используется только для общей резки в пределах режущей способности.

G. Шум

Уровень взвешенного звукового давления: 80 дБ

H. Устройство защиты

Если кожух пильной рамы будет открыт, блокировочный переключатель сработает и остановит станок. Ни в коем случае не снимайте этот переключатель со станка и регулярно проверяйте его функционирование.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | | BS-916VR | BS-916R | BS-1018R | BS-1018BR |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Основные характеристики | Круглая заготовка, угол реза 90° | 229 мм (9 дюймов) | 229 мм (9 дюймов) | 254 мм (10 дюймов) | 254 мм (10 дюймов) |
| | Прямоугольная заготовка, угол реза 90° | 127×406 мм (5×16 дюймов) | 127×406 мм (5×16 дюймов) | 160×406 мм (6,3×16 дюймов) | 160×406 мм (6,3×16 дюймов) |
| | Круглая заготовка, угол реза 45° | 150 мм (6 дюймов) | 150 мм (6 дюймов) | 170 мм (6,7 дюйма) | 170 мм (6,7 дюйма) |
| | Прямоугольная заготовка, угол реза 45° | 150×190 мм (6×7,5 дюйма) | 150×190 мм (6×7,5 дюйма) | 160×190 мм (6×7,5 дюйма) | 160×190 мм (6×7,5 дюйма) |
| Скорость перемещения пильного полотна | при 60 Гц | 22 - 122 м/мин 95 - 402 фут/мин | 22 - 122 м/мин 95 - 402 фут/мин | 35, 60, 88, 115 м/мин | 22 - 122 м/мин 95 - 402 фут/мин |
| | при 50 Гц | 18 - 102 м/мин 78 - 335 фут/мин | 18 - 102 м/мин 78 - 335 фут/мин | 26, 50, 73 95 м/мин | 18 - 102 м/мин 78 - 335 фут/мин |
| Размер пильного полотна | | 27×0,9×3075 мм | 27×0,9×3075 мм | 27×0,9×3215 мм | 27×0,9×3215 мм |
| Мощность двигателя | | 1,5 кВт 2 ф. (3 ф.) | 1,5 кВт 2 ф. (3 ф.) | 1,5 кВт 2 ф. (3 ф.) | 1,5 кВт 2 ф. (3 ф.) |
| Привод | | Клиновидный ремень | Клиновидный ремень | Клиновидный ремень | Клиновидный ремень |
| Размер упаковки | | 180×77×114 см | 180×77×114 см | 180×77×115 см | 180×77×115 см |
| Масса нетто/брутто | | 320/380 кг | 320/380 кг | 300/360 кг | 300/360 кг |

*Основное применение консольных станков – работа с полыми профилями. При работе со сплошными заготовками – макс. возможный размер приблизительно в 20% меньше чем макс. размер реза станка +30% (при этом – материалом заготовки, должна быть сталь, ничего специфического). Для работы с материалами, не входящих в группу углеродистые стали (такие как легированные стали, нержавеющие стали, титан и прочее) необходимо проконсультироваться с сотрудниками компании-продавца.

Минимальные требования для размещения станка


Основное напряжение и частота должны соответствовать требованиям электродвигателя станка. Станок можно эксплуатировать при температуре окружающей среды +5 °С – +40 °С. При температуре ниже +5 °С заменить обычную охлаждающую жидкость реагентами, которые функционируют при соответствующих температурах. Средняя температура воздуха не должна в течение 24 часов превышать +35 °С. Относительная влажность должна быть не более 90 %.

Дополнительно можно приобрести прижим для пакетной резки


Прижим для пакетной резки, является дополнительной верхней (третьей) губкой тисков. Предназначен для прижима (крепления) заготовок в тисках сверху, при пилении в станке более одной заготовки одновременно.

Устанавливается при помощи засверливания на тиски (вертикальные губки тисков) и стягиванием болтами, своими силами или силами сервисной службы

Прижим заготовок (пакета) происходит при помощи ручного вращения (затягивания) ручек

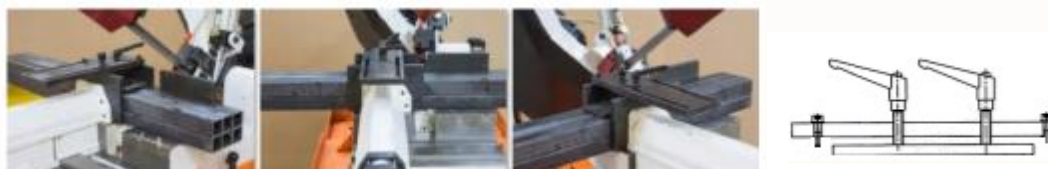

ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕГО ЗУБА

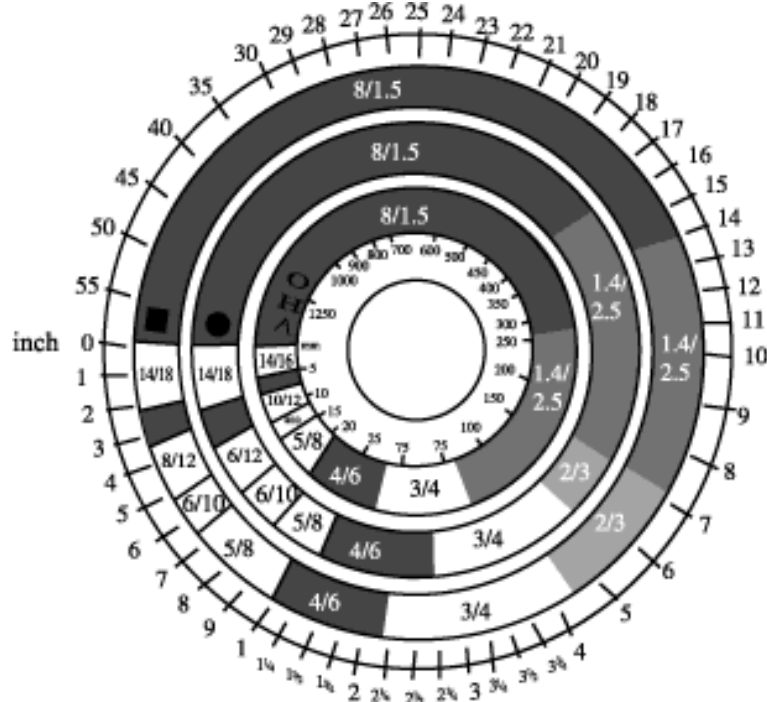

Для достижения максимальной эффективности резания и минимальной стоимости одного разреза важно подобрать для разрезаемого материала пильное полотно с правильной частотой шага зубьев (ТПИ). Выбор зубьев зависит от размера и формы материала.

Факторы, которые необходимо учесть при выборе пильного полотна


1. Ширина распила. Это расстояние, которое каждый зуб должен пройти от точки входа в заготовку до точки выхода из заготовки.
2. Форма заготовки.

Цельные квадратные, прямоугольные, плоские (символ )

Найдите на графике ширину распила

 
(Вокруг внешнего круга указаны дюймы, а во внутреннем круге – миллиметры). Выберите шаг зубьев по кольцу, на котором изображен квадрат, значение должно соответствовать ширине распила.

ПРИМЕР: для прямоугольной заготовки размером 6 дюймов (150 мм) следует использовать пильное полотно 2/3 Vari-tooth (с переменным количеством зубьев).

Круглые болванки (символ )

Найдите на диаграмме диаметр вашей заготовки. Выберите шаг зубьев по кольцу, на котором изображен круг, значение должно соответствовать диаметру заготовки.

ПРИМЕР: для круглой цельной заготовки диаметром 4 дюйма (100 мм) следует использовать пильное полотно 3/4 Vari-tooth (с переменным количеством зубьев).

Цилиндрический и прямоугольный профиль, конструкционные материалы (символ )

Определите среднюю ширину распила, разделив площадь заготовки. Найдите на графике среднюю ширину распила. Выберите шаг зубьев по кольцу, на котором изображен круглый и конструкционные профили, значение должно соответствовать средней ширине распила.

ПРИМЕР: Для круглого профиля наружный диаметр 4 дюйма (100 мм). Внутренний диаметр 3 дюйма (75 мм).

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендации относительно скорости перемещения пильного полотна и

скорости резания, представленные на этой диаграмме, являются приблизительными и должны использоваться в качестве ориентира для большинства применений. Для получения информации о точных параметрах разрезания следует обратиться к поставщику пильного полотна.

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ОПИЛОК

Опилки являются наилучшим показателем правильного усилия подачи. Контролируйте состояние опилок и регулируйте соответствующим образом скорость подачи. Если опилки тонкие или порошкообразные – следует увеличить скорость подачи или уменьшить скорость перемещения пильного полотна.



Если опилки обгоревшие и крупные – уменьшить скорость подачи и/или скорость перемещения пильного полотна.



Закручивающаяся серебристая и теплая стружка – оптимальная скорость перемещения пильного полотна.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИЛЫ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

Перед подключением станка к электрической сети убедитесь, что номинальная мощность двигателя соответствует электрической системе, к которой необходимо подключиться. Независимо от требований к электрическим характеристикам станка для подачи питания к станку рекомендуется использовать провод № 14, защищенный двухэлементным плавким предохранителем на 16 А с задержкой срабатывания.

См. прилагаемую к станку электрическую схему или инструкции по подключению пилы к источнику питания.

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА СТАНКА


1. Поднимите пильную раму в верхнее положение.
2. Станок запускается нажатием кнопки пуска (B) (см. Рис. 1). Он будет работать до тех пор, пока пильная рама не окажется в нижнем положении в конце хода реза или не будет нажата кнопка останова (C).

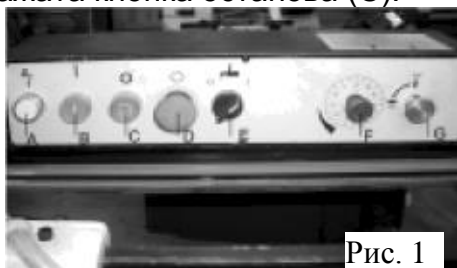

3. В случае возникновения аварийной ситуации для остановки станка нажмите кнопку (D). После устранения проблемы отпустите кнопку аварийной остановки и перезапустите станок, нажав кнопку пуска (B).
4. При использовании охлаждающей жидкости поверните кнопку выбора (A) вправо.
5. Чтобы отрегулировать скорость подачи при резке, поверните регулятор объема (F) по

часовой стрелке для увеличения скорости подачи, и против часовой стрелки – для уменьшения скорости подачи. После того как регулятор объема (F) будет правильно отрегулирован, поверните управляющий клапан (G), чтобы задействовать пильную раму.


6. Станок оснащен автоматическими концевыми выключателями окончания реза, предназначенными для остановки двигателя при завершении реза. Концевой выключатель управляется рычагом (C), показанным на Рис. 2, который контактирует с верхней частью гидравлического цилиндра (E), отключая двигатель и насос подачи охлаждающей жидкости.

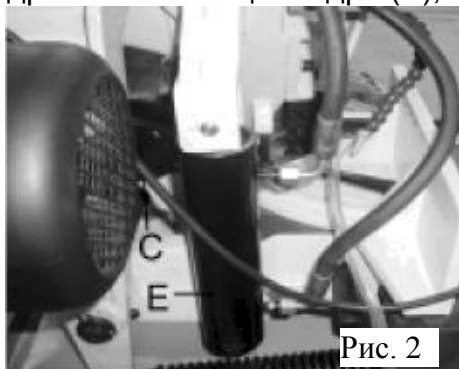

7. Если двигатель останавливается до завершения реза или продолжает работать после завершения реза, концевой выключатель можно отрегулировать, подняв вверх или опустив вниз, ослабив два винта.

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПИЛЬНОЙ РАМЫ ВНИЗ

Перемещение пильной рамы вниз должно быть отрегулировано таким образом, чтобы когда пильная рама будет находиться в крайнем нижнем положении, зубья пильного полотна должны находиться на 1/16 дюйма ниже поверхности стола. В случае необходимости дополнительной регулировки следует ослабить стягивающую гайку (A), показанную на Рис. 3., и закручивать или откручивать стопорный винт (B), пока не будет осуществлена правильная настройка. После чего затянуть стягивающую гайку (A).

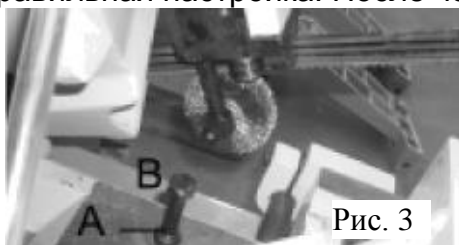

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

Чтобы натянуть пильное полотно, поднимите крышку левого шкива и поверните штурвал натяжения (A) пильного полотна, показанный на Рис. 4, по часовой стрелке. Под штурвалом расположены указатель и шкала (B) натяжения. Шкала градуирована для отображения значений натяжения пильного полотна 20 000, 30 000 и 35 000 фунтов на кв. дюйм (PSI). Для пильных полотен из углеродной стали (аналогично полотнам, идущим в комплекте со станком) сила натяжения должна составлять 20 000 фунтов на кв. дюйм.

Для биметаллических пильных полотен сила натяжения должна составлять 30 000 или 35 000 фунтов на кв. дюйм. Для продления срока службы пильного полотна по окончании рабочей смены всегда ослабляйте натяжение пильного полотна.

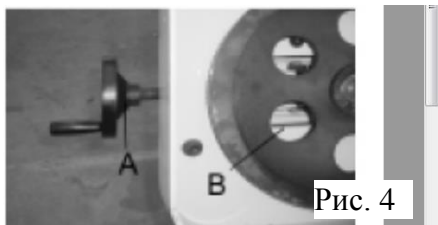


Рис. 4

РЕГУЛИРОВКА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

Перед проверкой или регулировкой позиционирования убедитесь, что пыльное полотно натянуто надлежащим образом. Пыльное полотно натянуто надлежащим образом, если во время работы станка задняя часть пыльного полотна будет слегка касаться бортов шкива на обоих шкивах. Если пыльное полотно не касается бортов шкива, выполняйте затягивание или ослабление винта (А), показанного на Рис. 5, пока пыльное полотно не будет отрегулировано надлежащим образом.

РЕГУЛИРОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

Держатель (А) направляющей пыльного полотна, показанный на Рис. 6, должен быть установлен как можно ближе к заготовке. Чтобы переместить держатель, сначала ослабьте зажимающий маховичок (В). Переместите держатель (А) в соответствие с заготовкой. Когда вы будете уверены, что держатель не будет мешать заготовке, в первую очередь затяните зажимающий маховичок (В).

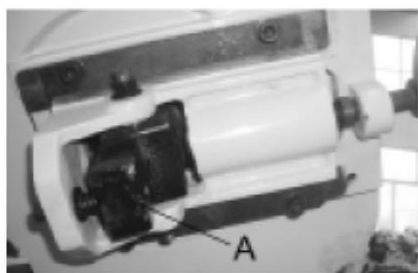


Рис. 5



Рис. 6

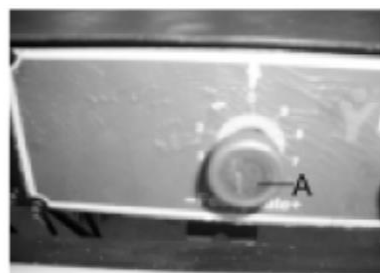


Рис. 7

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ПОДАЧИ

Когда ручка регулятора скорости подачи повернута по часовой стрелке до упора, пыльная рама не будет двигаться вниз, но ее можно поднять в верхнее положение. Вращением ручки регулятора скорости подачи против часовой стрелки регулируется поток масла из цилиндра и определяется скорость, с которой будет опускаться пыльная рама и подаваться сквозь заготовку пыльное полотно. Таблицы с практическими данными в отношении скоростей подачи составить не представляется возможным, поскольку имеется слишком много связанных с этим фактором. Как правило, наилучшие результаты дает даже давление прижима без перегруза пыльного полотна. Избегайте перегружать пыльное полотно в начале реза, поскольку это может сократить срок службы пыльного полотна и привести к некачественному выполнению реза. Визуальная оценка опилок во время выполнения реза поможет определить, является ли скорость подачи правильной или нет.

Мелкие порошкообразные опилки указывают на то, что скорость подачи слишком мала: зубья протирают поверхность, а не режут. Обгоревшие опилки указывают на чрезмерную скорость подачи, приводящую к отламыванию зубьев вследствие перегрева пыльного полотна. Идеальная скорость подачи, при которой опилки будут свободно закручиваться, обеспечивает наименьшее время реза и самый долгий срок службы.

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ РЕЗА ПИЛЬНОЙ РАМЫ

Давление реза пильной рамы было установлено на заводе-изготовителе и не нуждается в дополнительной регулировке. Если дополнительная регулировка не нужна, опустите пильную раму в горизонтальное положение. Ослабляйте самоконтращуюся гайку (А), показанную на Рис. 7, до тех пор, пока давление не будет увеличено или уменьшено.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ТИСКОВ

Заготовка помещается между губками тисков таким образом, чтобы ее выступающая часть была отрезана опускающимся пильным полотном. Ваш станок оснащен тисками с «быстропереставляемой» зажимной губкой, которые позволяют быстро установить подвижную зажимную губку (В) (Рис. 8). Просто поверните штурвал (А) против часовой стрелки на 1/2 оборота и переместите зажимную губку (В) тисков в нужное положение. После чего затяните зажимную губку (В), вращая штурвал по часовой стрелке. Тиски можно регулировать для осуществления реза под любым углом от 90 до 45 градусов, ослабив две подпружиненные зажимные рукоятки (расположенные на каждой из губок тисков), установив зажимные губки тисков под требуемым углом и затянув подпружиненные зажимные рукоятки. Правая губка снабжена упорами-ограничителями для моментального позиционирования зажимной губки под углом 90 или 45 градусов. Чтобы проверить и отрегулировать упоры-ограничители, необходимо выполнить следующую процедуру.

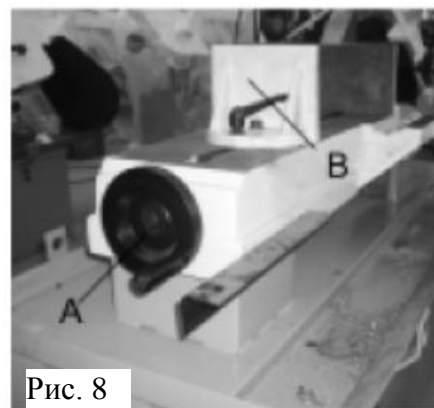


Рис. 8

1. Поверните правую зажимную губку (С) (Рис. 9) до упора вправо и зафиксируйте подпружиненную зажимную рукоятку (D).



Рис. 9

2. Используя комбинированный угольник с линейкой (Е), расположите один конец угольника вдоль губки тисков, а другой конец – напротив пильного полотна, как показано на Рис. 9. Убедитесь, что губка расположена под углом 90 градусов к пильному полотну.

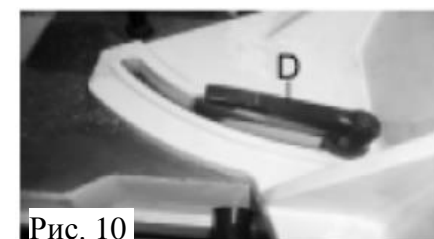


Рис. 10

3. В случае необходимости регулировки ослабьте зажимную рукоятку (D) (Рис. 10). Ослабьте установочный винт и вращайте регулировочный винт до тех пор, пока губка тисков не будет расположена под углом 90 градусов относительно пильного полотна. ПРИМЕЧАНИЕ. Вращать винт от противоположного конца до рабочей поверхности губки. Когда губка будет расположена под углом 90 градусов к пильному полотну, конец винта должен соприкоснуться с резьбовой шпилькой зажимной рукоятки. После чего затяните установочный винт.

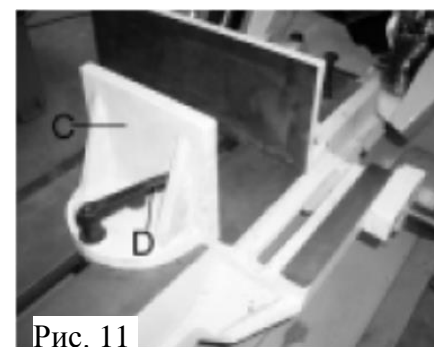


Рис. 11

4. В случае необходимости регулировки ослабьте зажимную рукоятку (D) (Рис. 10). Ослабьте установочный винт и вращайте регулировочный винт до тех пор, пока губка тисков не будет расположена под углом 45 градусов относительно пильного полотна.

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда губка будет расположена под углом 45 градусов к пильному полотну, конец винта должен соприкоснуться с резьбовой шпилькой зажимной рукоятки. После чего затяните установочный винт.

Поверните правую зажимную губку (С) до упора влево, как показано на Рис. 11, и зафиксируйте подпружиненную зажимную рукоятку (D).

Используя комбинированный угольник с линейкой, расположите один конец угольника вдоль губки тисков, а другой конец – напротив пильного полотна, как показано на Рис. 11. Проверьте, расположена ли губка тисков под углом 45 градусов к пильному полотну или нет.

ОХЛАЖДЕНИЕ

Для достижения максимальной эффективности ленточной пилы во время реза необходимо использовать охлаждающую жидкость. Основной причиной поломки зубьев является перегрев. Поэтому для увеличения срока службы пильного полотна и достижения высоких скоростей реза необходимо использование охлаждающей жидкости. Необходимо постоянно поддерживать чистоту области реза и шкивов пильного полотна. Скорость потока охлаждающей жидкости регулируется с помощью рычага с запорным клапаном (Рис. 12), который направляет охлаждающую жидкость на пильное полотно. Рычаг показан в положении заперения.



Рис. 12

НАЛАДКА СТАНКА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подберите подходящую скорость и пильное полотно соответственно типу разрезаемого материала.
2. Убедитесь, что натяжение пильного полотна отрегулировано надлежащим образом.
3. Поднимите пильную раму и закройте регулятор включения/выключения подачи.
4. Поместите заготовку между губками тисков. Отрегулируйте заготовку под желаемую длину отрезания и затяните штурвал зажима губки тисков.

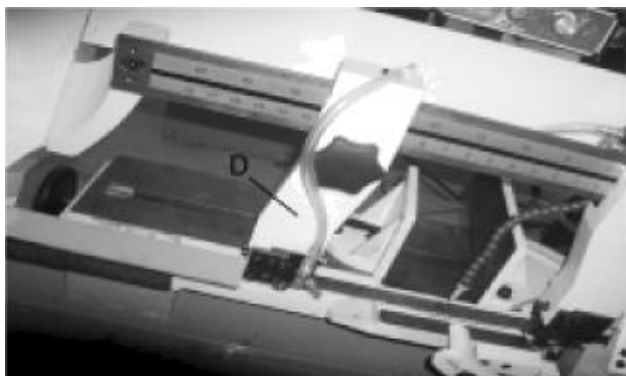


Рис. 13

5. Убедитесь, что держатель (D) направляющей пильного полотна установлен максимально близко к заготовке.
6. Включите станок и отрегулируйте поток охлаждающей жидкости.
7. Вращайте ручку регулятора скорости подачи против часовой стрелки до тех пор, пока пильное полотно не начнет опускаться с требуемой скоростью.
8. Продолжите выполнение реза заготовки. По завершении реза двигатель и насос подачи охлаждающей жидкости будут отключены.
9. По завершении регулировки скорости опускания положение пильной рамы и движение опускания будут контролироваться кнопкой-регулятором включения/выключения.

УДАЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА



Рис. 14

В случае необходимости замены пильного полотна выполните следующую процедуру.

1. Отсоедините станок от источника питания.
2. Поднимите пильную раму на высоту около 6 дюймов и закройте кнопку-регулятор включения/выключения подачи, повернув ее по часовой стрелке до упора.
3. Переместите держатель направляющей пильного полотна вправо, как показано на Рис. 14.
4. Ослабьте два винта и откройте верхний защитный кожух пильного полотна.
5. Откройте обе крышки шкивов и очистите станок от отработанной смазочной жидкости с примесью металлической пыли.
6. Ослабьте натяжение пильного полотна, вращая штурвал натяжения пильного полотна против часовой стрелки.
7. Снимите пильное полотно с обоих шкивов и с каждой направляющей.
8. Убедитесь, что зубья нового пильного полотна ориентированы в правильном направлении. В случае необходимости выверните наизнанку.
9. Расположите новое пильное полотно на шкивах и в направляющей пильного полотна и отрегулируйте натяжение пильного полотна и направляющие пильного полотна.

СМАЗКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Гидравлическая система, установленная на данном станке, состоит из гидравлического цилиндра, который управляется игольчатым клапаном. Пильная рама поднимается вручную, и, после завершения поднятия масло начнет поступать к нижней части поршня. Ограниченный поток регулируется ручкой регулятора скорости подачи и устанавливает скорость, с которой опускается пильная рама. В случае необходимости заполнения гидравлического цилиндра маслом следует выполнить следующую процедуру.

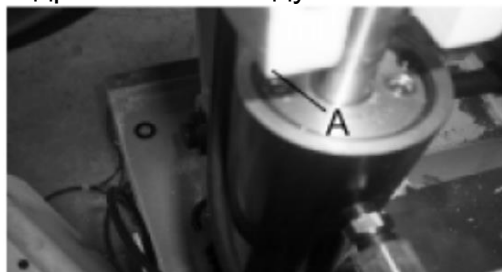


Рис. 15



Рис. 16

1. Опустите пильную раму в нижнее положение.
2. Снимите заглушку (A), показанную на Рис. 15, с верхней части гидравлической системы и замените соответствующим шланговым фитингом (B) (Рис. 16). Подключите прозрачный шланг (C) к фитингу, как показано на Рисунке.
3. Перелейте приблизительно одну кварту масла Mobil-DTE (light), продающегося в емкостях объемом одна кварта, в контейнер (D) (Рис. 16). Поместите шланг (C) в контейнер

(D), убедившись, что конец шланга погружен в масло. Поднимайте и опускайте пильную раму до тех пор, пока внутри прозрачного шланга (C) не исчезнут пузырьки.

4. Снимите шланговый фитинг (B) (показанный на Рис. 16) и замените заглушкой (A) (Рис. 15). В смотровом окне уровня масла уровень должен составлять 1/3 объема. После чего верните на место гайку масляного сапуна (B).

ШАРНИРНЫЕ ПОДШИПНИКИ

Периодически смазывайте шарнирный подшипник водонепроницаемой смазкой, подавая ее с помощью двух смазочных фитингов.


ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Описание проблемы | Возможная (-ые) причина (-ы) | Способ устранения |
|---|--|--|
| Чрезмерное количество поломок пильного полотна | <ol style="list-style-type: none"> 1. Материал плохо зажат в тисках 2. неподходящая скорость или подача 3. Слишком большой шаг зубьев 4. Материал слишком жесткий 5. неподходящее натяжение пильного полотна 6. Зубья соприкасаются с материалом до начала реза 7. Пильное полотно трется о борт шкива 8. Рассогласованы направляющие подшипники 9. Трещины в местах сварки | <ol style="list-style-type: none"> 1. Надежно зажать заготовку 2. Отрегулировать скорость или подачу 3. Заменить на пильное полотно с небольшим шагом зубьев 4. Использовать пильное полотно на низкой скорости и с малым шагом зубьев 5. Отрегулировать натяжение так, чтобы пильное полотно не проскальзывало на шкиве, но не сильнее 6. Установите пильное полотно в правильное положение после запуска двигателя 7. Отрегулировать выравнивание шкива 8. Отрегулировать направляющие подшипники 9. Выполнить сварку повторно, работы должен выполнять квалифицированный сварщик |
| Преждевременное затупление пильного полотна | <ol style="list-style-type: none"> 1. Зубья слишком крупные 2. Слишком большая скорость 3. Недостаточное давление подачи 4. Твердые участки или окалины на материале 5. Деформационное упрочнение материала 6. Закручивание пильного полотна 7. Недостаточное натяжение пильного полотна | <ol style="list-style-type: none"> 1. Использовать пильное полотно с более тонкими зубьями 2. Уменьшить скорость 3. Уменьшить натяжение пружины со стороны пилы 4. Уменьшить скорость, увеличить давление подачи 5. Увеличить давление подачи, уменьшив натяжение пружины 6. Заменить новым пильным полотном и отрегулировать натяжение пильного полотна 7. Затянуть регулятор натяжения пильного полотна |
| Нехарактерный износ боковой/задней части пильного полотна | <ol style="list-style-type: none"> 1. Изношены направляющие пильного полотна 2. Направляющие подшипники пильного полотна неправильно отрегулированы 3. Ослаблен кронштейн подшипника направляющей пильного полотна | <ol style="list-style-type: none"> 1. Заменить 2. Отрегулировать согласно руководству по эксплуатации 3. Затянуть |
| Зубья вырываются с пильного полотна | <ol style="list-style-type: none"> 1. Зубья слишком крупные для заготовки 2. Слишком сильное давление, слишком низкая скорость 3. Заготовка вибрирует 4. Забиваются углубления между зубьями пилы | <ol style="list-style-type: none"> 1. Использовать пильное полотно с более тонкими зубьями 2. Уменьшить давление, увеличить скорость 3. Надежно зажать заготовку 4. Использовать пильное полотно с более крупными зубьями или удалять опилки с помощью щетки |

| Описание проблемы | Возможная (-ые) причина (-ы) | Способ устранения |
|--|--|--|
| Двигатель перегревается во время работы | <ol style="list-style-type: none"> 1. Слишком высокое натяжение пильного полотна 2. Слишком высокое натяжение приводного ремня 3. Шестерни нуждаются в смазке 4. Пильное полотно вязнет при резке 5. Шестерни не согласованы | <ol style="list-style-type: none"> 1. Уменьшить натяжение пильного полотна 2. Уменьшить натяжение приводного ремня 3. Проверить масляную ванну 4. Уменьшить подачу и скорость 5. Отрегулировать шестерни так, чтобы червячный винт находился в центре шестерни |
| Некачественные результаты резки (с неровностями) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Давление подачи слишком велико 2. Направляющие подшипники неправильно отрегулированы 3. Ненадлежащее натяжение пильного полотна 4. Пильное полотно затупилось 5. Неподходящая скорость 6. Слишком сильно «разъехались» направляющие пильного полотна 7. Ослаблен сборочный узел направляющей пильного полотна 8. Траектория движения пильного полотна проходит слишком далеко от бортов шкивов | <ol style="list-style-type: none"> 1. Уменьшить давление, увеличив натяжение пружины со стороны пилы 2. Отрегулировать направляющий подшипник, зазор не должен превышать 0,001 мм 3. Увеличить натяжение пильного полотна с помощью регулятора натяжения пильного полотна 4. Заменить пильное полотно 5. Отрегулировать скорость 6. Отрегулировать расстояние между направляющими 7. Затянуть 8. Отрегулировать траекторию движения пильного полотна в соответствии с руководством по эксплуатации |
| Некачественные результаты резки (грубая обработка) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Слишком большая скорость или подача 2. Пильное полотно слишком крупное 3. Ослаблено натяжение пильного полотна | <ol style="list-style-type: none"> 1. Уменьшить скорость или подачу 2. Заменить более тонким пильным полотном 3. Отрегулировать натяжение пильного полотна |
| Пильное полотно перекручивается | <ol style="list-style-type: none"> 1. Пильное полотно вязнет при резке 2. Слишком большое натяжение пильного полотна | <ol style="list-style-type: none"> 1. Уменьшить давление подачи 2. Уменьшить натяжение пильного полотна |

ЭЛЕКТРОСХЕМЫ


CE A1 1PH

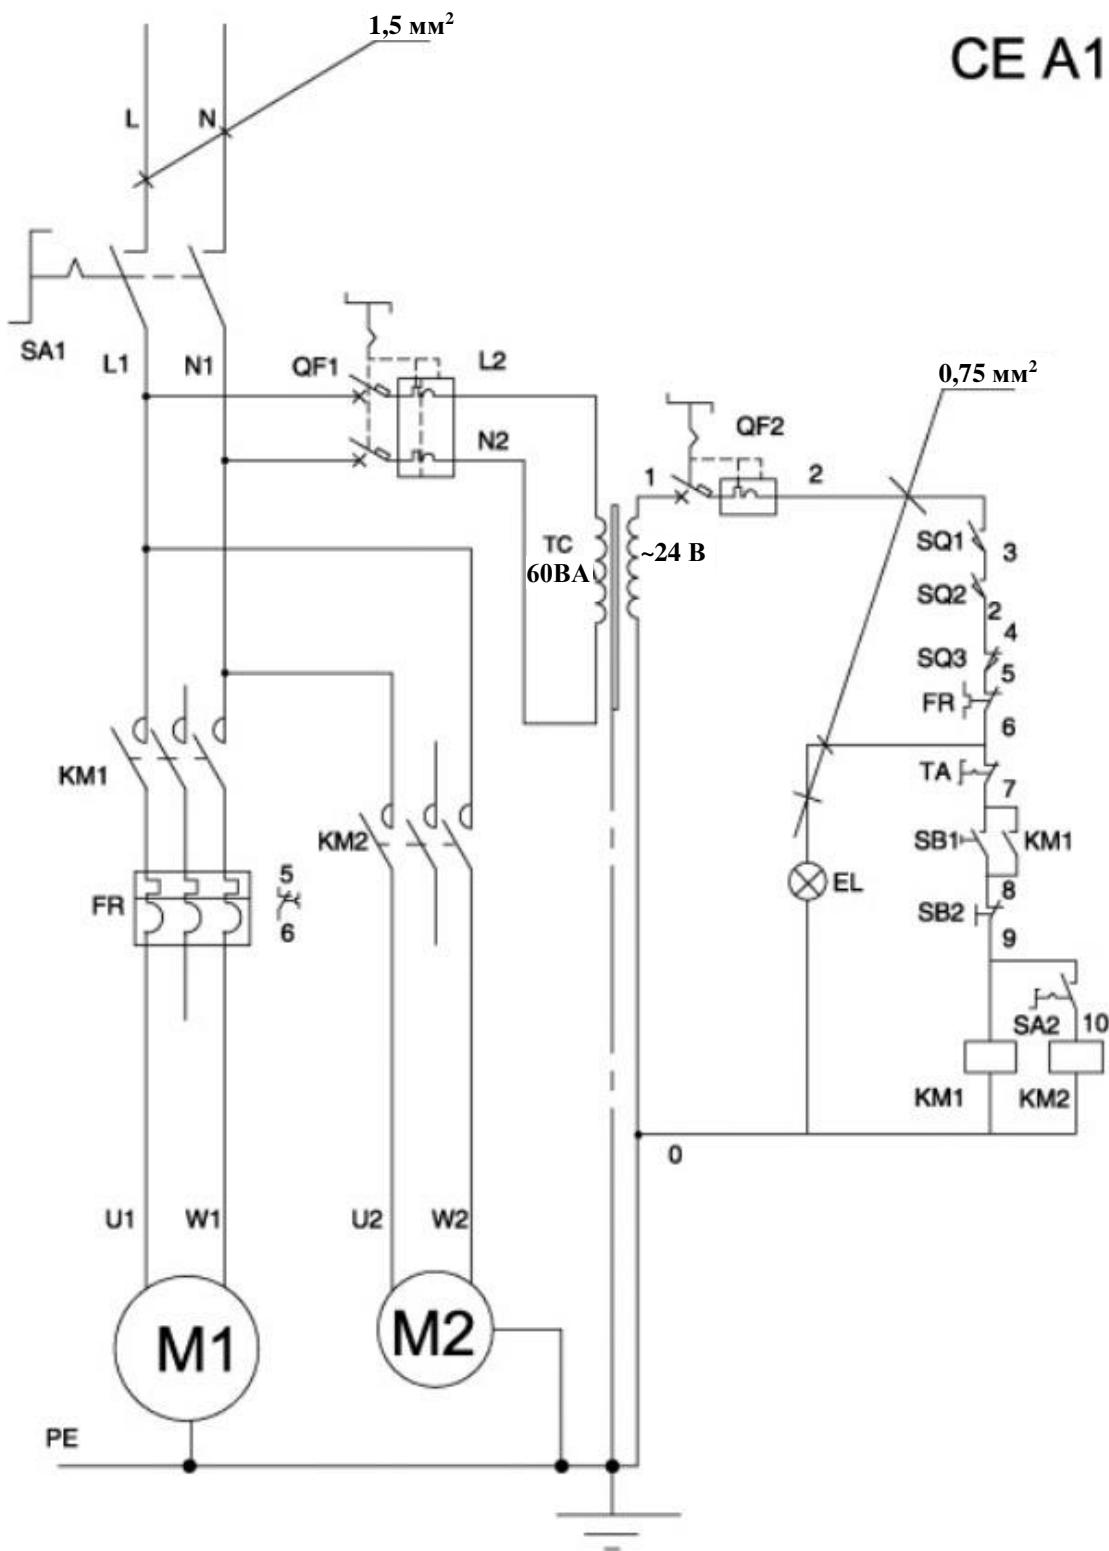

Перечень электрических компонентов

| № п/п | Наименование | Обозначение | Тип и технические характеристики | Количество |
|-------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| 1 | Основной электродвигатель | M1 | 230 В 50 Гц 1420 об/мин 1,5 кВт 1 ф. | 1 |
| 2 | Насос для подачи охлаждающей жидкости | M2 | 230 В 50 Гц 45 Вт | 1 |
| 3 | Выключатель тока | QF | DZ47-63 | 2 |
| 4 | Выключатель электропитания | SA1 | JDF11-25 | 1 |
| 5 | Замыкатель | KM | CN-6 AC24V (6 выводов, ~24 В) | 2 |
| 6 | Термореле | FR | RHN-5M | 1 |
| 7 | Кнопка аварийной остановки | TA | XB2-ES542 | 1 |
| 8 | Трансформатор | TC | ~230 В/24 В | 1 |
| 9 | Концевой выключатель | SQ | QKS7 250V 10A/VS (~250 В 10 А) | 3 |
| 10 | Кнопка «Пуск» | SB1 | SB2-BE101 | 1 |
| 11 | Кнопка «Остановка» | SB2 | SB2-BE102 | 1 |
| 12 | Селективный переключатель | SA2 | SB2-ED21 | 1 |
| 13 | Световой индикатор | EL | XB2-BVD3 | 1 |


CE A2 3PH

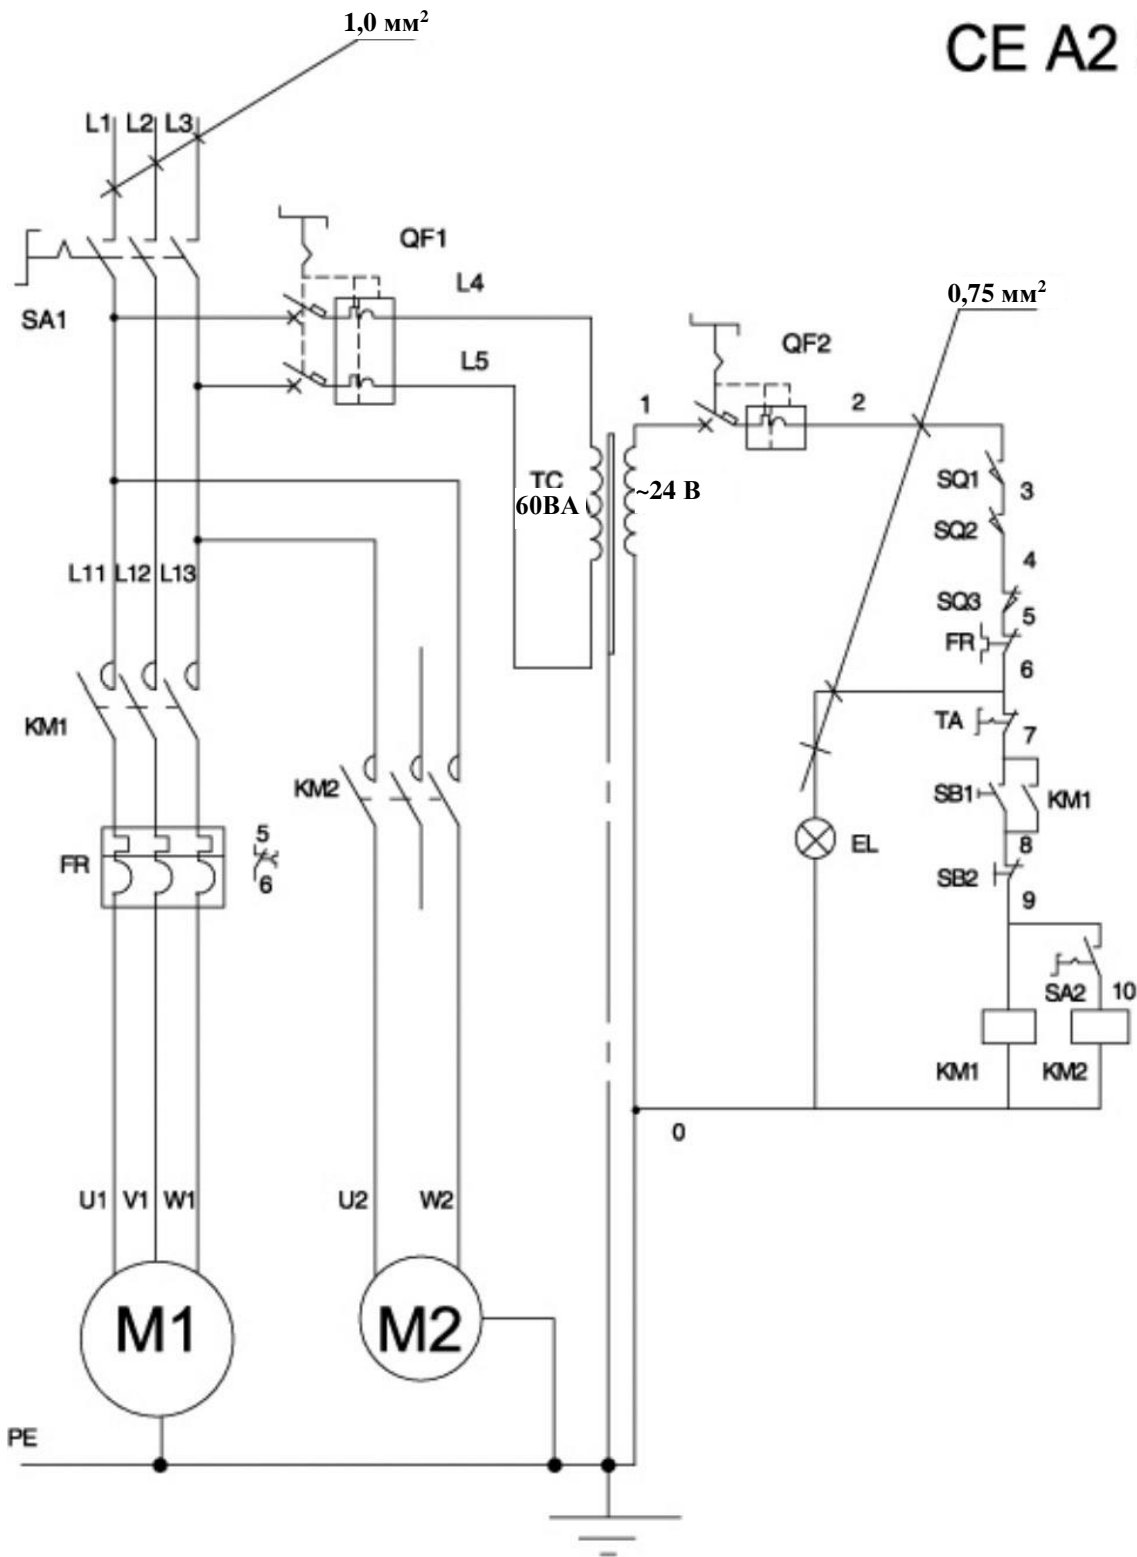

Перечень электрических компонентов

| № п/п | Наименование | Обозначение | Тип и технические характеристики | Количество |
|-------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|
| 1 | Основной электродвигатель | M1 | 400 В 50 Гц 1420 об/мин 1,5 кВт 3 ф. | 1 |
| 2 | Насос для подачи охлаждающей жидкости | M2 | 400 В 50 Гц 45 Вт | 1 |
| 3 | Выключатель тока | QF | DZ47-63 | 2 |
| 4 | Выключатель электропитания | SA1 | JDF11-25 | 1 |
| 5 | Замыкатель | KM | CN-6 AC24V (6 выводов, ~24 В) | 2 |
| 6 | Термореле | FR | RHN-5M | 1 |
| 7 | Кнопка аварийной остановки | TA | XB2-ES542 | 1 |
| 8 | Трансформатор | TC | ~400, 230 В/24 В | 1 |
| 9 | Концевой выключатель | SQ | QKS7 250V 10A/VS (~250 В 10 А) | 3 |
| 10 | Кнопка «Пуск» | SB1 | SB2-BE101 | 1 |
| 11 | Кнопка «Остановка» | SB2 | SB2-BE102 | 1 |
| 12 | Селективный переключатель | SA2 | SB2-ED21 | 1 |
| 13 | Световой индикатор | EL | XB2-BVD3 | 1 |


B1 1PH

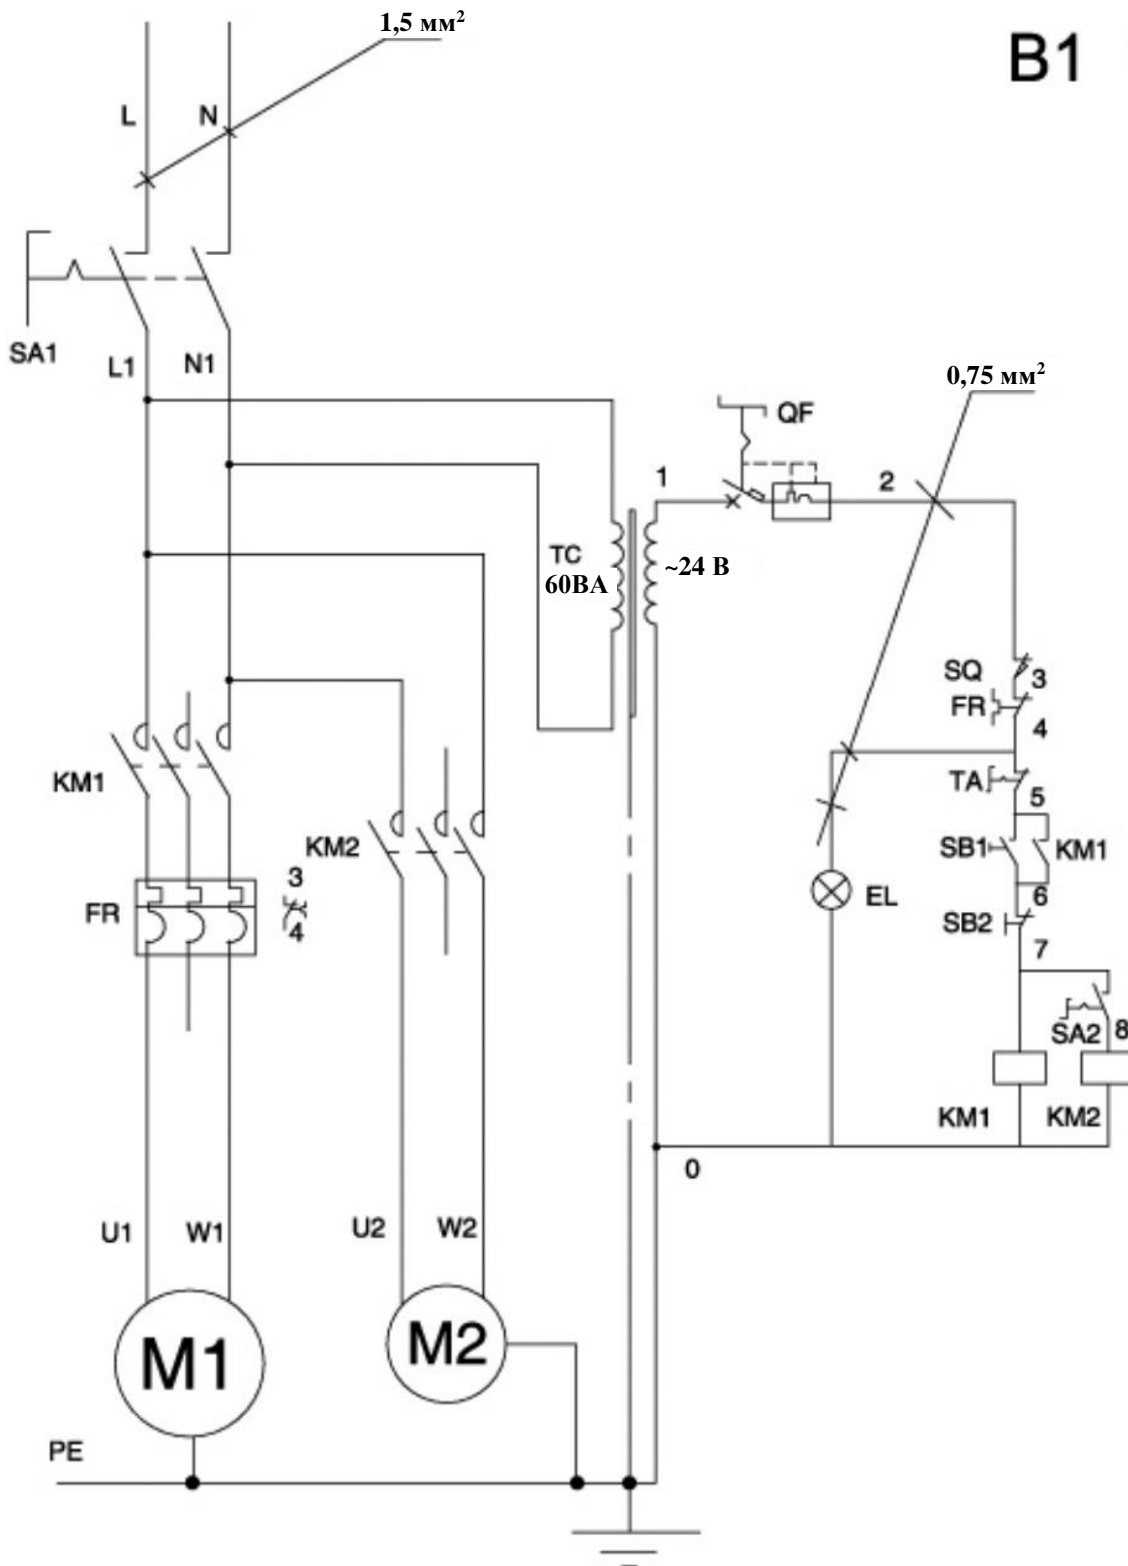

Перечень электрических компонентов

| № п/п | Наименование | Обозначение | Тип и технические характеристики | Количество |
|-------|---------------------------------------|-------------|--|------------|
| 1 | Основной электродвигатель | M1 | 230 В 50 Гц 1420 об/мин 1,5 кВт 1 ф. 220 В 50 Гц 1420 об/мин 1,5 кВт 1 ф. 110 В 60 Гц 1720 об/мин 1,5 кВт 1 ф. | 1 |
| 2 | Насос для подачи охлаждающей жидкости | M2 | 230 В 50 Гц 45 Вт / 220 В 50 Гц 45 Вт / 110 В 60 Гц 45 Вт | 1 |
| 3 | Выключатель тока | QF | DZ47-63 | 1 |
| 4 | Выключатель электропитания | SA1 | JDF11-25 | 1 |
| 5 | Замыкатель | KM | CN-6 AC24V (6 выводов, ~24 В) | 2 |
| 6 | Термореле | FR | RHN-5M | 1 |
| 7 | Кнопка аварийной остановки | TA | XB2-ES542 | 1 |
| 8 | Трансформатор | TC | ~230 В/24 В / ~220 В/24 В / ~110 В/24 В | 1 |
| 9 | Концевой выключатель | SQ | QKS7 250V 10A (~250 В 10 А) | 1 |
| 10 | Кнопка «Пуск» | SB1 | SB2-BE101 | 1 |
| 11 | Кнопка «Остановка» | SB2 | SB2-BE102 | 1 |
| 12 | Селективный переключатель | SA2 | SB2-ED21 | 1 |
| 13 | Световой индикатор | EL | XB2-BVD3 | 1 |


B2 3PH

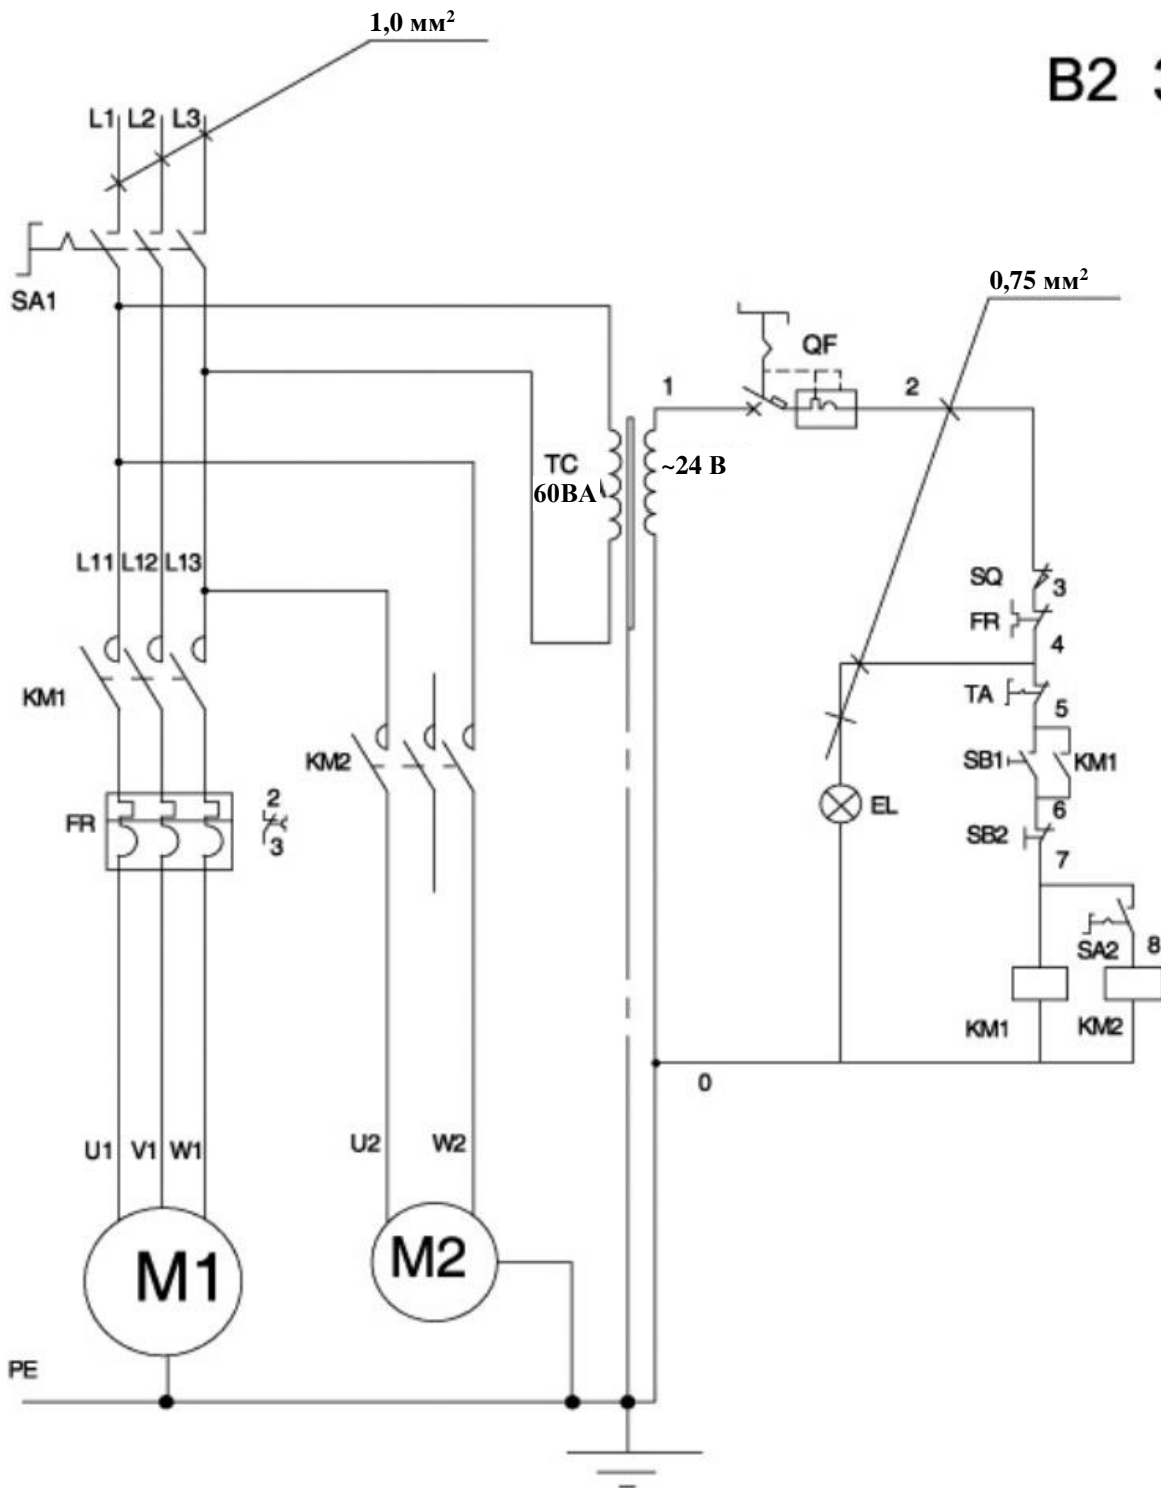

Перечень электрических компонентов

| № п/п | Наименование | Обозначение | Тип и технические характеристики | Количество |
|-------|---------------------------------------|-------------|--|------------|
| 1 | Основной электродвигатель | M1 | 400 В 50 Гц 1420 об/мин 1,5 кВт 3 ф. 380 В 50 Гц 1420 об/мин 1,5 кВт 3 ф. 220 В 60 Гц 1720 об/мин 1,5 кВт 3 ф. | 1 |
| 2 | Насос для подачи охлаждающей жидкости | M2 | 400 В 50 Гц 45 Вт / 380 В 50 Гц 45 Вт / 220 В 60 Гц 45 Вт | 1 |
| 3 | Выключатель тока | QF | DZ47-63 | 1 |
| 4 | Выключатель электропитания | SA1 | JDF11-25 | 1 |
| 5 | Замыкатель | KM | CN-6 AC24V (6 выводов, ~24 В) | 2 |
| 6 | Термореле | FR | RHN-5M | 1 |
| 7 | Кнопка аварийной остановки | TA | XB2-ES542 | 1 |
| 8 | Трансформатор | TC | ~400 В/24 В / ~380 В/24 В / ~220 В/24 В | 1 |
| 9 | Концевой выключатель | SQ | QKS7 250V 10A (~250 В 10 А) | 1 |
| 10 | Кнопка «Пуск» | SB1 | SB2-BE101 | 1 |
| 11 | Кнопка «Остановка» | SB2 | SB2-BE102 | 1 |
| 12 | Селективный переключатель | SA2 | SB2-ED21 | 1 |
| 13 | Световой индикатор | EL | XB2-BVD3 | 1 |


C 1PH

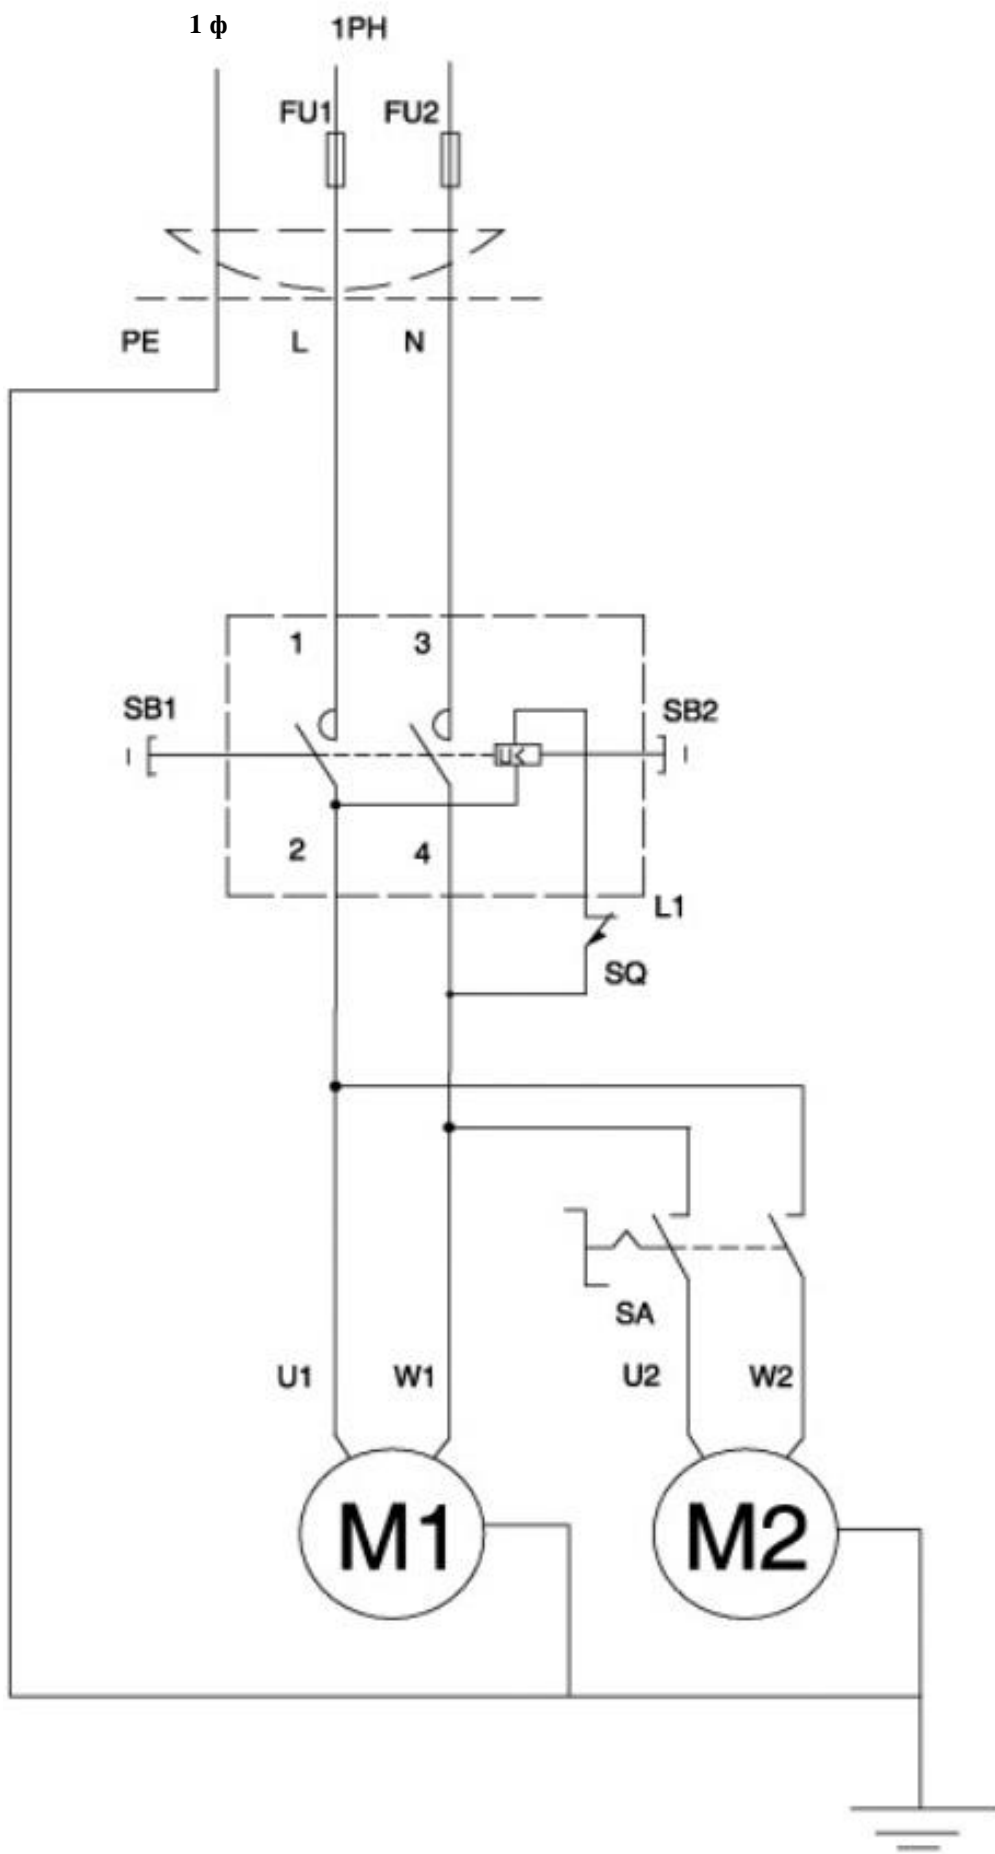

Перечень электрических компонентов

| № п/п | Наименование | Обозначение | Тип и технические характеристики | Количество |
|-------|---------------------------------------|-------------|--|------------|
| 1 | Основной электродвигатель | M1 | 230 В 50 Гц 1420 об/мин 1,5 кВт 1 ф. 220 В 50 Гц 1420 об/мин 1,5 кВт 1 ф. 110 В 60 Гц 1720 об/мин 1,5 кВт 1 ф. | 1 |
| 2 | Насос для подачи охлаждающей жидкости | M2 | 230 В 50 Гц 45 Вт 220 В 50 Гц 45 Вт 110 В 60 Гц 45 Вт | 1 |
| 3 | Электромагнитный переключатель | SB | KJD12 230 В 50 Гц 1 ф. 220 В 50 Гц 1 ф. 110 В 60 Гц 1 ф. | 1 |
| 4 | Селективный переключатель | SA | SB2-ED21 | 1 |
| 5 | Концевой выключатель | SQ | QKS7 250V 10A (~250 В 10 А) | 1 |

C 3PH

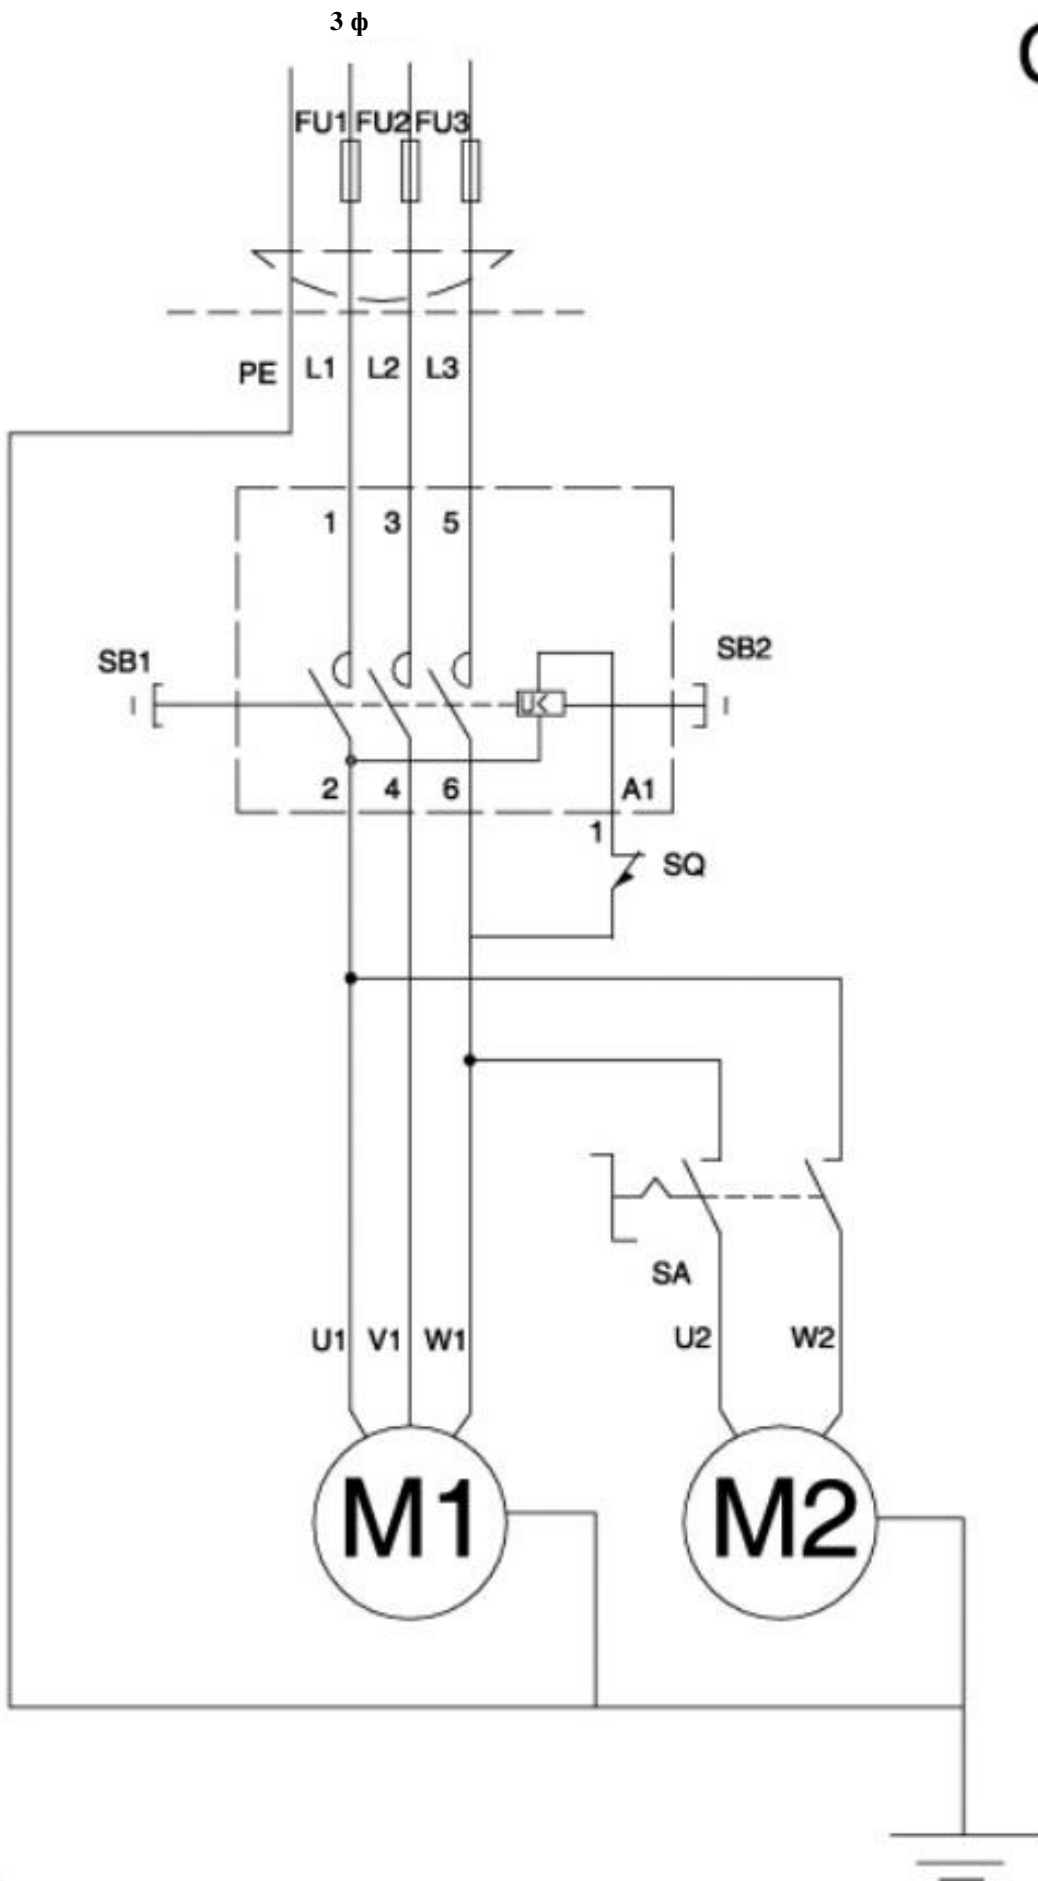

Перечень электрических компонентов

| № п/п | Наименование | Обозначение | Тип и технические характеристики | Количество |
|-------|---------------------------------------|-------------|--|------------|
| 1 | Основной электродвигатель | M1 | 400 В 50 Гц 1420 об/мин 1,5 кВт 3 ф. 380 В 50 Гц 1420 об/мин 1,5 кВт 3 ф. 220 В 60 Гц 1720 об/мин 1,5 кВт 1 ф. | 1 |
| 2 | Насос для подачи охлаждающей жидкости | M2 | 400 В 50 Гц 45 Вт 380 В 50 Гц 45 Вт 220 В 60 Гц 45 Вт | 1 |
| 3 | Электромагнитный переключатель | SB | KJD12 400 В 50 Гц 3 ф. 380 В 50 Гц 3 ф. 220 В 60 Гц 3 ф. | 1 |
| 4 | Селективный переключатель | SA | SB2-ED21 | 1 |
| 5 | Концевой выключатель | SQ | QKS7 250V 10A (~250 В 10 А) | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

| Артикул | Описание | Кол-во | Артикул | Описание | Кол-во |
|---------|---------------------------------------|--------|---------|--|--------|
| 1 | Штурвал | 1 | 45 | Регулировочная ручка быстрого зажима | 1 |
| 2 | Регулировочный вал | 1 | | | |
| 3 | Осевой подшипник | 1 | 46 | Зажимная фиксирующая пластина | 1 |
| 4 | Уплотнитель | 1 | | | |
| 5 | Кольцевой указатель | 1 | 47 | Подвижная стойка | 1 |
| 6 | Пружина-«бабочка» | 13 | 48 | Втулка | 2 |
| 7 | Нажимная пластина | 2 | 49 | Шайба | 2 |
| 8 | Подвижный блок | 1 | 50 | Винт | 2 |
| 9 | Большая шайба | 1 | 51 | Винт | 3 |
| 10 | Болт | 1 | 52 | Винт | 1 |
| 11 | Болт | 3 | 53 | Шайба | 1 |
| 12 | Шайба | 3 | 54 | Подшипник | 1 |
| 13 | Регулировочный болт | 3 | 55 | Подшипник | 8 |
| 14 | Болт | 3 | 56 | Гильза | 2 |
| 15 | Шайба | 3 | 57 | Винт | 4 |
| 16 | Винт | 1 | 58 | Шайба | 4 |
| 17 | Винт | 1 | 59 | Эксцентриковая втулка | 2 |
| 18 | Большая подвижная стойка | 1 | 60 | Винт | 4 |
| 19 | Винт | 6 | 61 | Шайба | 4 |
| 20 | Задняя часть пильной рамы | 1 | 62 | Шайба | 4 |
| 21 | Гайка | 1 | 63 | Зажимный блок | 4 |
| 22 | Рукоятка | 1 | 64 | Блок крепления трубки | 1 |
| 23 | Шайба | 4 | 65 | Левый регулируемый базовый элемент | 1 |
| 24 | Болт | 4 | | | |
| 25 | Задний вал шкива | 1 | 66 | Винт | 2 |
| 26 | Подшипник | 3 | 67 | Шайба | 2 |
| 27 | Ведомый шкив | 1 | 68 | Шайба | 2 |
| 28 | Большая шайба | 1 | 69 | Крышка ремня | 1 |
| 29 | Защитное ограждение для заднего шкива | 1 | 71 | Вариатор III | 1 |
| | | | 72 | Клиновое шпонка | 1 |
| 30 | Ручка с квадратным сечением | 2 | 73 | Вариатор IV | 1 |
| 31 | Винт | 2 | 74 | Масляная пробка | 1 |
| 32 | Фиксатор | 2 | 75 | Ограничительная опора | 1 |
| 33 | Пильное полотно | 1 | 76 | Гайка | 2 |
| 34 | Винт | 12 | 77 | Шайба | 2 |
| 35 | Винт | 1 | 78 | Подшипник | 3 |
| 36 | Шайба | 1 | 79 | Пружинное разрезное кольцо для отверстия | 1 |
| 37 | Защитное ограждение | 1 | | | |
| 38 | Мерная рейка | 1 | 80 | Кольцо | 1 |
| 39 | Левая опора | 1 | 81 | Подшипник | 1 |
| 40 | Подвижная поперечина | 1 | 82 | Кольцо | 1 |
| 41 | Винт | 2 | 83 | Регулировочная гайка | 1 |
| 42 | Винт | 4 | 84 | Регулировочный вал | 1 |
| 43 | Шайба | 2 | 85 | Штифт | 1 |
| 44 | Винт | 2 | 86 | Ограничительная опора | 1 |
| | | | 87 | Основание | 1 |

| Артикул | Описание | Кол-во | Артикул | Описание | Кол-во |
|---------|---|--------|---------|---------------------------------------|--------|
| 88 | Гильза | 1 | 141 | Шайба | 1 |
| 89 | Защитный кожух ремня | 1 | 142 | Защитное ограждение переднего шкива | 1 |
| 90 | Стальной шарик | 4 | 143 | Стойка защитного ограждения для щетки | 1 |
| 91 | Малая пружина | 4 | 144 | Винт | 2 |
| 92 | Крышка-потенциометр изменения скорости | 1 | 145 | Водяной патрубков | 1 |
| 93 | Фирменная табличка потенциометра изменения скорости | 1 | 146 | Винт | 2 |
| 94 | Пятигранная ручка | 1 | 147 | Сеточный фильтр | 1 |
| 95 | Шайба | 1 | 148 | Редуктор в сборе | 1 |
| 96 | Болт | 2 | 149 | Губовидное уплотнительное кольцо | 1 |
| 97 | Гибкая шайба | 2 | 150 | Кольцо | 1 |
| 98 | Шайба | 2 | 151 | Подшипник | 2 |
| 99 | Кольцо | 1 | 152 | Червячный вал | 1 |
| 100 | Внутренняя гильза | 1 | 152.1 | Клиновое шпонка | 1 |
| 101 | Пружина | 1 | 153 | Подшипник | 1 |
| 102 | Внешняя гильза | 1 | 154 | Редуктор | 1 |
| 103 | Пластиковая втулка | 1 | 155 | Асбестовая прокладка | 1 |
| 104 | Вал | 1 | 156 | Винт | 4 |
| 105 | Вариатор II | 1 | 157 | Крышка | 1 |
| 106 | Вариатор II | 1 | 158 | Указатель уровня масла | 1 |
| 107 | Штифт особой формы | 1 | 159 | Винт | 1 |
| 108 | Ремень | 1 | 160 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 109 | Болт | 2 | 161 | Подшипник | 1 |
| 110 | Винт | 2 | 162 | Асбестовая прокладка | 1 |
| 111 | Винт | 2 | 163 | Крышка редуктора | 1 |
| 112 | Подмоторный кронштейн | 1 | 164 | Винт | 4 |
| 113 | Болт | 2 | 165 | Червячная шестерня | 1 |
| 114 | Гайка | 4 | 166 | Клиновое шпонка | 1 |
| 115 | Гибкое кольцо | 4 | 167 | Выходной вал | 1 |
| 116 | Плоская шайба | 8 | 168 | Подшипник | 1 |
| 117 | Электродвигатель | 1 | 169 | Подшипник | 1 |
| 118 | Болт | 2 | 170 | Губовидное уплотнительное кольцо | 1 |
| 123 | Болт | 4 | 171 | Кольцо | 1 |
| 127 | Передняя часть пильной рамы | 1 | 172 | Штифт | 1 |
| 128 | Шайба | 4 | 173 | Фиксатор | 1 |
| 129 | Болт | 4 | 174 | Стойка гидравлического цилиндра | 1 |
| 130 | Правая опора | 1 | 175 | Плоская шайба | 3 |
| 131 | Винт | 1 | 177 | Болт | 3 |
| 132 | Гибкое кольцо | 2 | 178 | Гидравлический цилиндр | 1 |
| 133 | Плоская шайба | 2 | 179 | Кольцо | 1 |
| 134 | Гайка | 1 | 180 | Большая пружина | 1 |
| 135 | Малая пружина | 1 | 181 | Винт пружинный | 1 |
| 136 | Болт | 1 | 182 | Гайка | 2 |
| 137 | Винт | 1 | | | |
| 138 | Правая регулируемая стойка | 1 | | | |
| 139 | Стальная щетка | 1 | | | |
| 140 | Направляющий шкив | 1 | | | |

| Артикул | Описание | Кол-во | Артикул | Описание | Кол-во |
|---------|---|--------|---------|---|--------|
| 183 | Фиксированная стойка пружинная | 1 | 226 | Контактная поперечина | 1 |
| 184 | Болт | 1 | 227 | Защитное ограждение пильного полотна | 1 |
| 185 | Регулировочная ручка быстрого зажима | 1 | 228 | Плоская шайба | 2 |
| 186 | Винт | 4 | 229 | Болт | 2 |
| 187 | Фиксированная подставка | 1 | 230 | Скрученная пружина | 1 |
| 188 | Штурвал | 1 | 231 | Поворотный вал | 1 |
| 189 | Клиновья шпонка | 1 | 232 | Гильза | 2 |
| 190 | Болт | 2 | 233 | Шайба | 2 |
| 191 | Гибкая шайба | 2 | 234 | Масляная пробка | 2 |
| 192 | Плоская шайба | 2 | 235 | Болт | 2 |
| 193 | Посадочный винт | 1 | 236 | Гильза | 1 |
| 194 | Т-образная стойка | 1 | 237 | Фиксированный вал для гидроцилиндра | 1 |
| 195 | Резьбовой стержень | 1 | 238 | Поворотный корпус | 1 |
| 196 | Гайка | 1 | 239 | Блокируемый вал | 1 |
| 197 | Винт | 2 | 240 | Пятигранная ручка | 2 |
| 198 | Посадочный винт | 1 | 241 | Вал особой формы | 1 |
| 199 | Штифт стойки | 1 | 242 | Упор ручки | 1 |
| 200 | Подвижный блок | 1 | 243 | Блокировочная плита | 1 |
| 201 | Тиски | 1 | 244 | Дверца электрической коробки | 1 |
| 201-1 | Винт | 2 | 245 | Штифт | 2 |
| 201-2 | Плоская шайба | 2 | 246 | Водяной насос | 1 |
| 202 | Зубчатая рейка | 1 | 247 | Водяной патрубков | 1 |
| 203 | Блок захвата | 1 | 248 | Водяной бак | 1 |
| 204 | Шайба | 2 | 249 | Опора основания | 1 |
| 205 | Подвижная губка тисков | 1 | 250 | Гайка | 8 |
| 206 | Плоская шайба | | 251 | Плоская шайба | 8 |
| 207 | Гибкая шайба | 4 | 252 | Болт | 8 |
| 208 | Болт | 4 | 253 | Шкала указателя уровня масла | 1 |
| 209 | Неподвижная губка тисков | 1 | 254 | Мерная линейка указателя | 1 |
| 210 | Гайка | 1 | 255 | Указатель | 1 |
| 211 | Болт | 1 | 256 | Заклепка | 2 |
| 212 | Болт | 1 | 257 | Неподвижный посадочный элемент | 1 |
| 213 | Плоская шайба | 1 | 258 | Болт | 4 |
| 214 | Гайка | 1 | 259 | Пружинящий штифт | 1 |
| 215 | Болт | 2 | 260 | Ручка фиксации | 1 |
| 216 | Гибкая шайба | 2 | 261 | Фиксирующая крышка | 1 |
| 217 | Нажимная пластина | 1 | 262 | Пружина | 1 |
| 218 | Наклонная стойка | 1 | 263 | Установочный стержень | 1 |
| 219 | Кольцо | 1 | 264 | Крышка ремня | 1 |
| 220 | Вал | 1 | 265 | Клиновой ремень | 1 |
| 221 | Пульт оператора | 1 | 266 | Шкив ременной передачи | 1 |
| 221.1 | Панель управления | 1 | 267 | Шкив ременной передачи | 1 |
| 222 | Плоская шайба | 2 | 268 | Болт | 4 |
| 223 | Болт | 2 | | | |
| 224 | Торцевая пластина | 1 | | | |
| 225 | Винт | 4 | | | |

